



**\*Passo 1 //** Marcação das áreas para a aplicação de adesivo na parede e no piso a 6 cm de altura e largura.



**\*Passo 2 //** Aplicar WAKOL MS 552 Adesivo para PVC e borracha com a espátula dentada TKB B1 na área dos cantos internos e externos.

Colocar e pressionar WAKOL AS 153 Selador de cantos, interno e WAKOL AS 154 Selador de cantos, externo.


Retirar, alisando, a cola em excesso com uma espátula.



**\*Passo 3 //** Cortar WAKOL AS 152 Fita seladora ao comprimento; sobrepor os cantos de vedação aprox. 5 cm.

Aplicar WAKOL MS 552 Adesivo para PVC e borracha na zona marcada no piso e na parede.

Colocar e pressionar WAKOL AS 152 Fita seladora. Retirar, alisando, a cola saliente em excesso com uma espátula. Repetir o procedimento nas áreas de parede.

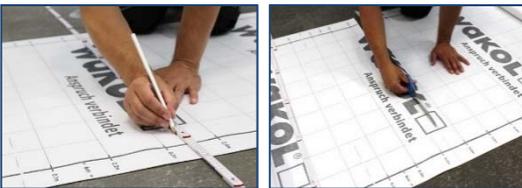

**\*Passo 4 //** Marcação e corte de WAKOL AS 151 Folha seladora para a área do piso e da parede.



**\*Passo 5 //** Aplicar WAKOL MS 552 Adesivo para PVC e borracha com a espátula dentada TKB B1 na parede e deixar secar ao ar durante aprox. 20 minutos, para aumentar a aderência inicial.

Aplicar WAKOL AS 151 Folha seladora e alisar, retirando as bolhas, com uma placa de cortiça. Colocar as faixas encostadas entre si, sem sobrepor, e alisar, retirando as bolhas, com uma placa de cortiça.



**\*Passo 6 //** Aplicar WAKOL MS 552 Adesivo para PVC e borracha com a espátula dentada TKB B1 no piso e deixar secar ao ar durante aprox. 20 minutos, para aumentar a aderência inicial.

Aplicar WAKOL AS 151 Folha seladora. Colocar as faixas encostadas entre si, sem sobrepor, e alisar, retirando as bolhas, com uma placa de cortiça.



**\*Passo 7 //** Aplicar WAKOL MS 552 Adesivo para PVC e borracha na área marcada à esquerda e à direita do encosto das faixas e deixar secar ao ar durante, pelo menos, 20 minutos.

Aplicar WAKOL AS 152 Fita seladora e alisar, retirando as bolhas. Retirar, alisando, a cola saliente em excesso com uma espátula.



**\*Passo 8 //** Aplicar WAKOL MS 552 Adesivo para PVC e borracha na área das aberturas de instalação na parede e deixar secar ao ar durante, pelo menos, 20 minutos.

Aplicar mangas de vedação e pressionar, retirando as bolhas.

Por último, retirar a cola ainda em excesso com a espátula, alisando, e a vedação da parede e do piso está pronta.

Consultar sempre as informações técnicas antes da aplicação.



**Chegou o momento:  
Que venha a água –  
com o  
sistema de vedação  
Wakol!**

